

Höör 9A, Damm vid Böstofta

Färdig	1996-11-01	Besökt	2015-10-11
Dammyta	0,9 hektar	Tidigare markanvändning	Betesmark

Skötsel

Varken bete eller annan skötsel.

Vegetation

Träd och Buskar	5-50 %	Vassartad, fristående	<5 %
Vassartad, strandnära	100 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	100 %	Algblomning	<5 %

Kommentarer

Utløpsbrunnen var något svårfunnen på grund av vegetation och lokaliserades först genom porlet från det vatten som rann ut till Bråån. Brunnen kunde inte öppnas vid besökstillfället eftersom det låg ett fallet träd över brunnslocket (figur 46). Vassartad vegetation var till större delen lågvuxen. Markägaren har uttryckt intresse för att röja vegetationen och anlägga betesmark kring dammen i skötselsyfte.

Rekommendationer för åtgärd

Trädet behöver lyftas från brunnslocket. I och med de biologiska fördelarna med ett naturvårdsanpassat bete, och den förväntade tillkommande minskningen i framtida skötselbehov, rekommenderas även en dialog med markägaren angående den röjning och anläggning av betesmark som övervägs.



Figur 45: Översikt, Höör 9A



Figur 46: Utløpsbrun, Höör 9A

Höör 131, Damm vid Jordboen

Färdig	1997-12-01	Besökt	2015-10-11
Dammyta	1,0 hektar	Tidigare markanvändning	Åker/Betesmark

Skötsel

Putsas vid lågvatten.

Vegetation

Träd och Buskar	<5 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	<5 %	Flytbladsvegetation	0 %
Strandnära, tot.	<5 %	Algblomning	<5 %

Kommentarer

Vid besökstillfället var vattenståndet lågt.

Rekommendationer för åtgärd

I dagsläget bedöms det inte finnas vidare åtgärdsbehov.



Figur 47: Översikt, Höör 131

Höör 8, Bevattningsdamm vid Rolsberga 23:1

Färdig	1999-08-01	Besökt	2015-10-11
Dammyta	0,6 hektar	Tidigare markanvändning	Åker

Skötsel

Bete med får. Lite maskinell skötsel. Utloppsbrunnen har reparerats.

Vegetation

Träd och Buskar	100 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	<5 %	Flytbladsvegetation	0 %
Strandnära, tot.	100 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Vid besöksstillfället var vattenståndet lågt. Pil har spritt sig till dammen och växer längs hela strandkanten.

Rekommendationer för åtgärd

Pilbeståndet skulle kunna rensas något i syfte att motverka framtida förtätning och igenväxning men prioriteten är låg.



Figur 48: Översikt, Höör 8

Höör 196A, Hejdeholm

Färdig	2001-08-05	Besökt	2015-10-11
Dammyta	1,4 hektar	Tidigare markanvändning	Åker

Skötsel

Putsning vid behov.

Vegetation

Träd och Buskar	<5 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	5-50 %	Flytbladsvegetation	5-50 %
Strandnära, tot.	5-50 %	Algblomning	<5 %

Kommentarer

Vid besökstillfället var vattenståndet lågt och botten var partvis exponerad. Inloppet kunde inte lokaliseras. Utloppsrännan (figur 50) är igenvuxen och vattenpest täcker stora delar av våtmarkens synliga botten.

Rekommendationer för åtgärd

Utloppsrännan behöver rensas och inloppet rensas fram. En viss kontinuerlig besiktning av vattenpestbeståndet rekommenderas.



Figur 49: Översikt, Höör 196A



Figur 50: Utloppsränna, Höör 196A

Höör 196B, Hejdeholm

Färdig	2001-08-05	Besökt	2015-10-11
Dammyta	1,3 hektar	Tidigare markanvändning	Åker/Betesmark

Skötsel

Betas. Inget övrigt underhåll.

Vegetation

Träd och Buskar	100 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	<5 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	100 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Björk och al växer kring hela våtmarken, undantaget precis vid en mindre brygga. Utloppsbrunnens lock kunde inte lyftas för inspektion. Synliga partier av botten hyser tätvuxen vattenpest.

Rekommendationer för åtgärd

I dagsläget bedöms det inte finnas vidare åtgärdsbehov. En viss kontinuerlig besiktning av vattenpestbeståndet rekommenderas.



Figur 51: Översikt, Höör 196B

Höör 242, Rolsberga 15

Färdig	2002-09-19	Besökt	2015-10-11
Dammyta	0,9 hektar	Tidigare markanvändning	Åker

Skötsel

Betas med får och putsas vid behov. Ön putsas när våtmarken fryser till.

Vegetation

Träd och Buskar	<5 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	<5 %	Flytbladsvegetation	0 %
Strandnära, tot.	<5 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

I princip all vassartad vegetation finns på ön som inte har kunnat putsas i år på grund av den milda vintern. Utloppsbrunnen läcker något, men inte mer än vad som kan väntas. Botten är bevuxen av vattenpest.

Rekommendationer för åtgärd

I dagsläget bedöms det inte finnas vidare åtgärdsbehov, men en viss kontinuerlig besiktning av vattenpestbeståndet rekommenderas.



Figur 52: Översikt, Höör 242

Höör 517, Rolsberga 15:14

Färdig	2006-09-11	Besökt	2015-10-11
Dammyta	0,5 hektar	Tidigare markanvändning	Åker

Skötsel

Bete med får.

Vegetation

Träd och Buskar	<5 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	5-50 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	5-50 %	Algblomning	<5 %

Kommentarer

Strandnära vassartad vegetation är i det lägre spannet, kring 10 %. Vattenpest förekommer i stora mängder.

Rekommendationer för åtgärd

I dagsläget bedöms det inte finnas vidare åtgärdsbehov, men en viss kontinuerlig besiktning av vattenpestbeståndet rekommenderas.



Figur 53: Översikt, Höör 517

Kävlinge 179, Damm vid Furulund

Färdig	1999-10-01	Besökt	2015-10-07
Dammyta	1,0 hektar	Tidigare markanvändning	Ohävdad öppen mark

Skötsel

Uppgifter saknas.

Vegetation

Träd och Buskar	>50 %	Vassartad, fristående	<5 %
Vassartad, strandnära	<5 %	Flytbladsvegetation	5-50 %
Strandnära, tot.	>50 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Dammen ligger i sumpskogsmiljö och stora delar av vattenspegeln täcks av andmat. Viss erosion, uppskattningsvis 10 meter, förekommer vid tillflödet från väst (figur 55).

Rekommendationer för åtgärd

I dagsläget bedöms det inte finnas vidare åtgärdsbehov, annat än möjligtvis utplaning vid det eroderade stycket.



Figur 54: Översikt, Kävlinge 179



Figur 55: Tillflöde från väst, Kävlinge 179

Kävlinge 178, Damm vid cementfabriken i Furulund

Färdig	1999-10-01	Besökt	2015-10-07
Dammyta	1,5 hektar	Tidigare markanvändning	Övrigt

Skötsel

Uppgifter saknas.

Vegetation


Träd och Buskar	>50 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	5-50 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	>50 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Delar av våtmarken används som ett rekreationsområde, men andra partier är förhållandevis vildvuxna. Inloppet kunde inte hittas vid besöksstillfället, men rester av krossade betongrör sågs vid dess uppskattade läge (figur 57).

Rekommendationer för åtgärd

I dagsläget bedöms det inte finnas vidare åtgärdsbehov. Betongresterna vid det uppskattade inloppsläget skulle kunna avlägsnas av estetiska skäl om de inte fyller någon funktion.

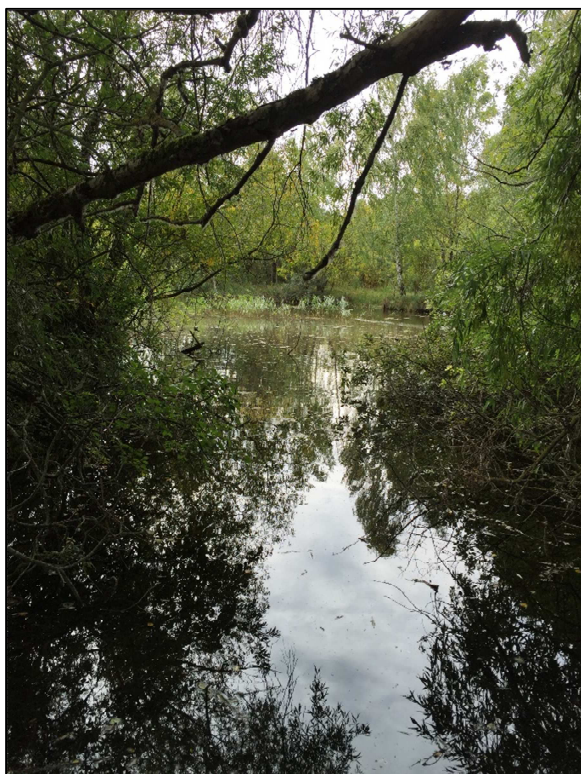

Figur 56: Översikt, Kävlinge 178



Figur 57: Betongrester, Kävlinge 178

Kävlinge 161, Stora Harrie

Färdig	2001-04-23	Besökt	2015-10-07
Dammyta	0,7 hektar	Tidigare markanvändning	Ohävdad öppen mark

Skötsel

Uppgifter saknas.

Vegetation


Träd och Buskar	>50 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	5-50 %	Flytbladsvegetation	0 %
Strandnära, tot.	>50 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Utloppsbrunnen (figur 58) läcker något, men inte mer än väntat för modellen. Vid besökstillfället var utloppsbrunnens lock inte pålagt.

Rekommendationer för åtgärd

I dagsläget bedöms det inte finnas vidare åtgärdsbehov.

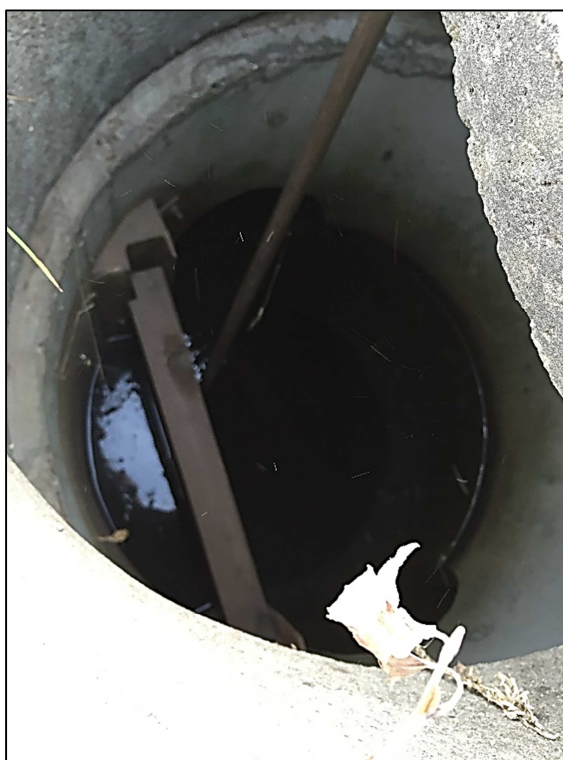

Figur 58: Utloppsbrunn, Kävlinge 161

Kävlinge 182, Ängdala

Färdig	2000-05-23	Besökt	2015-10-07
Dammyta	0,6 hektar	Tidigare markanvändning	Betesmark

Skötsel

Betas med nötkreatur.

Vegetation

Träd och Buskar	0 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	<5 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	<5 %	Algblomning	<5 %

Kommentarer


Vegetation har tagit fäste vid båda inloppen (figur 60) och i mindre utsträckning i utloppets betongdämme.

Rekommendationer för åtgärd

Rensning av in- och utlopp rekommenderas, men prioriteten är i dagsläget förhållandevis låg.



Figur 59: Översikt, Kävlinge 182

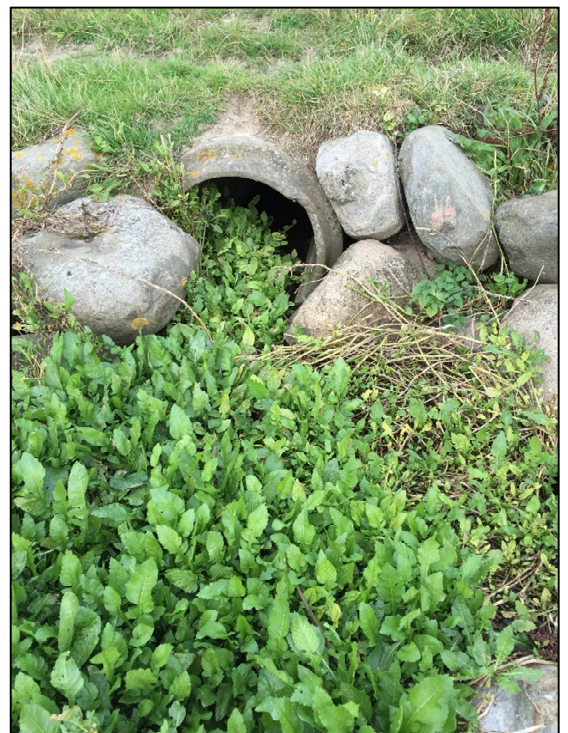

Figur 60: Ett av inloppen, Kävlinge 182