

Tomelilla 156, Damm utanför Äsperöd

Färdig	1999-05-01	Besökt	2015-10-19
Dammyta	0,9 hektar	Tidigare markanvändning	Åker

Skötsel

Inget bete, ingen manuell eller maskinell skötsel.

Vegetation

Träd och Buskar	100 %	Vassartad, fristående	<5 %
Vassartad, strandnära	<5 %	Flytbladsvegetation	0 %
Strandnära, tot.	100 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Utloppsbrunnen (figur 129) är funktionell men börjar täckas av kvistar och löv.

Rekommendationer för åtgärd

Utloppsbrunnen bör rensas på bråte och träd och buskar precis intill den bör rensas bort för att förhindra att situationen återuppstår.



Figur 128: Översikt, Tomelilla 156



Figur 129: Utloppsbrunn, Tomelilla 156

Tomelilla 162, Damm vid Frörums gård

Färdig	1999-06-01	Besökt	2015-10-19
Dammyta	0,6 hektar	Tidigare markanvändning	Ohävdad öppen mark

Skötsel

Putsas lite kring dammen.

Vegetation

Träd och Buskar	5-50 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	0 %	Flytbladsvegetation	0 %
Strandnära, tot.	5-50 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Vattnet var vid besökstillfället mycket grumligt. I princip hela strandkanten är eroderad, särskilt kring ön (figur 130) och i delen som används för andutmatning (figur 132). Utloppsbrunnen saknar lock, och den ovanjordiska biten har förskjutits från basen (figur 131). Små rötter från den kringväxande vegetationen hänger ut i brunnens insida från denna exponering.

Rekommendationer för åtgärd

Utloppsbrunnen behöver repareras. Viss utplaning skulle kunna övervägas för att motverka vidare erosion.



Figur 130: Översikt, Tomelilla 162



Figur 131: Utloppsbrunn, Tomelilla 162



Figur 132: Andutmatning och erosion, Tomelilla 162

Tomelilla 567, Tranås plantskola

Färdig	2010-04-13	Besökt	2015-10-15
Dammyta	1,5 hektar	Tidigare markanvändning	Skogsmark

Skötsel

Den norra dammen klipps. Den södra är vildvuxen.

Vegetation (Norra)

Träd och Buskar	<5 %	Vassartad, fristående	<5 %
Vassartad, strandnära	5-50 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	5-50 %	Algblomning	0 %

Vegetation (Södra)

Träd och Buskar	5-50 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	<5 %	Flytbladsvegetation	0 %
Strandnära, tot.	>50 %	Algblomning	5-50 %

Kommentarer

Den södra dammen var vid besökstillfället i stort sett torrlagd och hade ett stort bestånd av unga pilplantor. Den norra dammens utloppsbrunn var låst, men förfaller fungera väl baserat på utflödesröret. Den norra dammens inloppsränna visar tendens till framtida igenväxning men bör i dagsläget inte innebära någon signifikant funktionsnedsättning.

Rekommendationer för åtgärd

Rensning av den norra dammens inlopp rekommenderas i förebyggande syfte, men prioriteten är i dagsläget låg.



Figur 133: Översikt - Norra, Tomelilla 567



Figur 134: Norra inloppsrännan, Tomelilla 567



Figur 135: Översikt - Södra, Tomelilla 567

Tomelilla 573, Damm NV Skånes Tranås

Färdig	2011-12-08	Besökt	2015-10-15
Dammyta	0,5 hektar	Tidigare markanvändning	Åker/Betesmark

Skötsel

Skötsel av kringliggande skog och möjligt viltbete.

Vegetation

Träd och Buskar	<5 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	0 %	Flytbladsvegetation	5-50 %
Strandnära, tot.	<5 %	Algblomning	<5 %

Kommentarer

Större delen av våtmarksytan var uttorkad vid besökstillfället. Utloppsbrunnen läcker något, men inte mer än vad som kan väntas. Vegetationen är som tätast i den långa inloppsrännan (figur 137) där strandkanten präglas av framförallt ung al.

Rekommendationer för åtgärd

I dagsläget bedöms det inte finnas vidare åtgärdsbehov.



Figur 136: Översikt, Tomelilla 573



Figur 137: Inloppsrännan, Tomelilla 573

Ystad 103, Damm vid Snogarp

Färdig	1997-10-01	Besökt	2015-10-16
Dammyta	0,6 hektar	Tidigare markanvändning	Åker

Skötsel

Inget bete eller annan skötsel.

Vegetation

Träd och Buskar	5-50 %	Vassartad, fristående	<5 %
Vassartad, strandnära	<5 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	5-50 %	Algbloomning	0 %

Kommentarer

Vassartad vegetation täpper igen våtmarken mellan ön och östra stranden (figur 139). Utloppet visar viss tendens för igenväxning men lär inte innebära någon större funktionsnedsättning i dagsläget.

Rekommendationer för åtgärd

Våtmarkens mer tätvuxna partier bör rensas.



Figur 138: Översikt, Ystad 103



Figur 139: Vass vid ön, Ystad 103

Ystad 102, Sövestad 1:47

Färdig	2003-09-15	Besökt	2015-10-16
Dammyta	0,5 hektar	Tidigare markanvändning	Åker/skog

Skötsel

Uppgifter saknas.

Vegetation

Träd och Buskar	5-50 %	Vassartad, fristående	5 %
Vassartad, strandnära	<5 %	Flytbladsvegetation	5 %
Strandnära, tot.	5-50 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Norra delen av våtmarken växer ingen av vass (figur 141) och i mindre utsträckning av pil och björk.

Rekommendationer för åtgärd

Våtmarkens norra delar bör rensas.



Figur 140: Översikt, Ystad 102



Figur 141: Vass i nordöst, Ystad 102

Ystad 319, Damm vid Karlstorp

Färdig	2005-09-08	Besökt	2015-10-19
Dammyta	1,1 hektar	Tidigare markanvändning	Åker/Ohävdad

Skötsel

Uppgifter saknas.

Vegetation

Träd och Buskar	<5 %	Vassartad, fristående	<5 %
Vassartad, strandnära	100 %	Flytbladsvegetation	5-50 %
Strandnära, tot.	100 %	Algblomning	5-50 %

Kommentarer

Algblomning sker främst vid inloppet och i dess ränna (figur 143). Vassartad vegetation växer längs med hela våtmarken men är i regel kortvuxen och når inte långt ut i vattenspegeln.

Rekommendationer för åtgärd

Viss rensning av vass skulle vara fördelaktig för att ge det befintliga beståndet någon annanstans att växa än längre ut i våtmarken, prioriteten är dock ganska låg.



Figur 142: Översikt, Ystad 319



Figur 143: Inloppsränna, Ystad 319