

Lomma 112, Damm vid Borgeby

Färdig	1999-08-01	Besökt	2015-10-07
Dammyta	1,1 hektar	Tidigare markanvändning	Ohävdad öppen mark

Skötsel

Rensas för hand vid in- och utlopp.

Vegetation

Träd och Buskar	<5 %	Vassartad, fristående	<5 %
Vassartad, strandnära	100 %	Flytbladsvegetation	5 %
Strandnära, tot.	100 %	Algblomning	5 %

Kommentarer

Vassartad vegetation växer längs hela strandsträckan, undantaget in- och utlopp samt ett stycke som röjts för andutmatning (figur 79).

Rekommendationer för åtgärd

Viss uppluckring av vassbeståndet rekommenderas.



Figur 78: Översikt, Lomma 112



Figur 79: Utmatning, Lomma 112

Lund 30A1, Våtmarker vid Flyinge stuteri

Färdig	1997-05-01	Besökt	2015-10-20
Dammyta	1,5 hektar	Tidigare markanvändning	Betesmark/ohävdad

Skötsel

Bete med häst beroende på vattenståndet året i fråga. Putsas vid behov och har rensats av Ekologgruppen för något år sedan.

Vegetation

Träd och Buskar	<5 %	Vassartad, fristående	<5 %
Vassartad, strandnära	100 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	100 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Andutmatning sker i våtmarken. Utloppet var lätt att lokalisera med gick inte att se på grund av vegetationen vid rännan till det (figur 80).

Rekommendationer för åtgärd

Utloppsändan kan behöva rensas. Marken runt våtmarken skulle vid besökstillfället behöva putsas eller betas för att hålla nere vegetationen.



Figur 80: Översikt, Lund 30A1



Figur 81: Utloppsände, Lund 30A1

Lund 30A2, Våtmarker vid Flyinge stuteri

Färdig	1997-05-01	Besökt	2015-10-20
Dammyta	1,0 hektar	Tidigare markanvändning	Betesmark/Ohävdad

Skötsel

Bete med häst. Putsas vid behov och har rensats av Ekologgruppen för något år sedan.

Vegetation

Träd och Buskar	<5 %	Vassartad, fristående	5-50 %
Vassartad, strandnära	100 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	100 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

De smalare partierna av våtmarken vid in- (figur 82) och utlopp (figur 83) är igenvuxna av vassartad vegetation.

Rekommendationer för åtgärd

In- och utlopp behöver rensas.



Figur 82: Inlopp, Lund 30A2



Figur 83: Utlopp, Lund 30A2

Lund 126, Damm vid Bösmöllans Kvarn

Färdig	1998-07-01	Besökt	2015-10-08
Dammyta	1,0 hektar	Tidigare markanvändning	Ohävdad öppen mark

Skötsel

Har klippts med vassklipparbåt, sommaren 2015 har markägaren dock inte kunnat utföra någon skötsel på grund ekonomi och sjukdom.

Vegetation

Träd och Buskar	5-50 %	Vassartad, fristående	5-50 %
Vassartad, strandnära	>50 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	100 %	Algbloomning	0 %

Kommentarer

Gränserna för var den framrensade och vidgade våtmarken går är otydliga, men dess centrala stycken och inloppsändan riskerar att växa igen av vass.

Rekommendationer för åtgärd

Rensning av vass rekommenderas.



Figur 84: Översikt vid inloppssträckan, Lund 126

Lund 50, Damm vid västra Hoby

Färdig	1997-09-01	Besökt	2015-10-07
Dammyta	0,5 hektar	Tidigare markanvändning	Åker/Ohävdad

Skötsel

Klippning i kanten. I vattnet tags bara vid isbildning.

Vegetation

Träd och Buskar	>50 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	>50 %	Flytbladsvegetation	0 %
Strandnära, tot.	100 %	Algblomning	<5 %

Kommentarer

Röret till utloppet hittades inte, men brunnen i sig fungerar till synes väl. Det öppna dike som delvis utgör inloppet (figur 85) ligger likt större delen av våtmarken något dolt av buskage men verkar i dagsläget inte vara i någon större risk för igensättning.

Rekommendationer för åtgärd

I dagsläget bedöms det inte finnas vidare åtgärdsbehov, annat än möjligtvis viss gallring.



Figur 85: Inloppsränna, Lund 50

Lund 106, Bevattningsdamm vid Knutstorps gård

Färdig	1997-05-01	Besökt	2015-10-09
Dammyta	1,1 hektar	Tidigare markanvändning	Åker

Skötsel

Bete med nötkreatur.

Vegetation

Träd och Buskar	0 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	0 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	0 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Andutmatning sker i dammen. Markägaren uppgav att inloppet rensats och nu skulle synas bra, men det hittades inte vid besökstillfället.

Rekommendationer för åtgärd

Förutsatt att inget fel finns med inloppet, så bedöms det dagsläget inte finnas vidare åtgärdsbehov. Temporär och partivis avstängsling skulle kunna ge vegetation en chans att etablera sig i våtmarken vilket vore önskvärt i reningssyfte.



Figur 86: Översikt, Lund 106

Lund 136, Damm nära Arendala gård

Färdig	1999-01-01	Besökt	2015-10-09
Dammyta	0,9 hektar	Tidigare markanvändning	Ohävdad öppen mark

Skötsel

Uppgifter saknas.

Vegetation

Träd och Buskar	<5 %	Vassartad, fristående	<5 %
Vassartad, strandnära	<5 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	5-50 %	Algblomning	0 %

Kommentarer


Strandzonen domineras av gräs och skräppor. Utloppet kunde av säkerhetsskäl inte lokaliseras då det ligger i ett vassparti som sträcker sig drygt tre meter ut i vattnet (figur 88).

Rekommendationer för åtgärd

Framrensning av utloppet rekommenderas.



Figur 87: Översikt, Lund 136

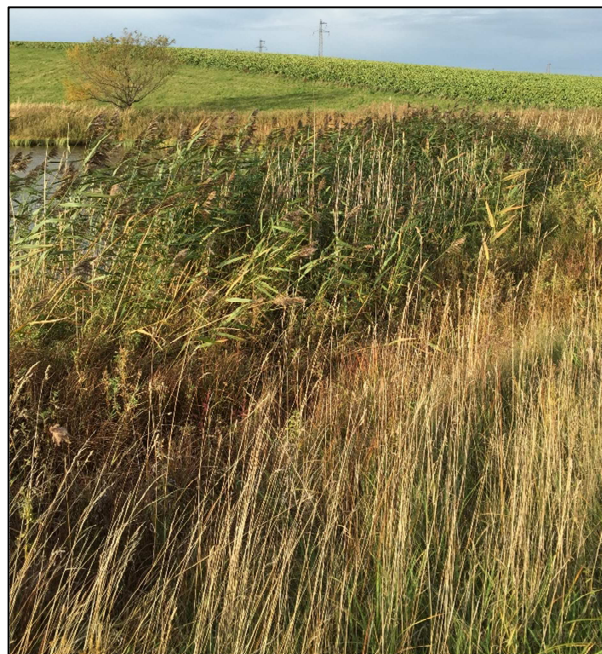

Figur 88: Vass vid utloppsändan, Lund 136

Lund 138, Revingeby

Färdig	2001-07-26	Besökt	2015-10-09
Dammyta	0,8 hektar	Tidigare markanvändning	Åker/Betesmark

Skötsel
Hävdas.

Vegetation

Träd och Buskar	100 %	Vassartad, fristående	<5 %
Vassartad, strandnära	100 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	100 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Marken runt vattnet är igenvuxen och framkomligheten förhållandevis svår, in och utlopp är dock förhållandevis fria i dagsläget..

Rekommendationer för åtgärd

Viss rensning kan rekommenderas i förebyggande syfte men prioriteten är förhållandevis låg.



Figur 89: Översikt, Lund 138

Lund 187, Inget namn angivet

Färdig	2000-07-03	Besökt	2015-10-09
Dammyta	0,5 hektar	Tidigare markanvändning	Ohävdad öppen mark

Skötsel

Rensning av in- och utlopp.

Vegetation

Träd och Buskar	5-50 %	Vassartad, fristående	<5 %
Vassartad, strandnära	5-50 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	>50 %	Algbloomning	0 %

Kommentarer

Inloppsranan har mycket överhängande vegetation och de smalare partierna av våtmarken har band av vass som stäcker sig från ena strandkanten till den andra (figur 91).

Rekommendationer för åtgärd

Rensning av vassartad vegetation rekommenderas, men prioriteten är förhållandevis låg.



Figur 90: Översikt, Lund 187



Figur 91: Igenvuxet parti, Lund 187

Lund 194, Ekeberga

Färdig	2002-06-28	Besökt	2015-10-09
Dammyta	1,2 hektar	Tidigare markanvändning	Betesmark

Skötsel

Bete med nötkreatur.

Vegetation

Träd och Buskar	0 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	0 %	Flytbladsvegetation	0 %
Strandnära, tot.	0 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Kortvuxet gräs är i princip det enda växtslaget längs med strandkanten. Cirka 50 meter av den norra kuststräckan är lätt erosionsskadad (figur 93).

Rekommendationer för åtgärd

I dagsläget bedöms det inte finnas vidare åtgärdsbehov, annat än möjligen viss utplaning för att förebygga vidare erosion och temporär sektionsvis avstängsling för att ge vegetation en chans att ta fäste.



Figur 92: Översikt, Lund 187



Figur 93: Erosion, Lund 194

Lund 215, Dörröd 3:10

Färdig	2001-05-02	Besökt	2015-10-16
Dammyta	1,0 hektar	Tidigare markanvändning	Skogsmark

Skötsel

Uppgifter saknas.

Vegetation

Träd och Buskar	5-50 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	<5 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	5-50 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Vattenpest förekommer i våtmarken.

Rekommendationer för åtgärd

I dagsläget bedöms det inte finnas vidare åtgärdsbehov. Lätt övervakning av vattenpestbeståndet rekommenderas dock i förebyggande syfte.



Figur 94: Översikt, Lund 215

Lund 506, Damm söder om Veberöd

Färdig	2006-11-23	Besökt	2015-10-19
Dammyta	1,0 hektar	Tidigare markanvändning	Betesmark

Skötsel

Bete sker intill dammen, men inte vid den. Dammen röjs årligen.

Vegetation

Träd och Buskar	<5 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	<5 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	<5 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Besökstillfället var i perioden mellan det att dammen tömts och den årliga röjningen. Utloppsbrunnen var låst. Våtmarken hade gott om unga pilskott, och de fortfarande blöta partierna var vid besökstillfället tätvuxna av bladvass och kaveldun (figur 96).

Rekommendationer för åtgärd

I dagsläget bedöms det inte finnas vidare åtgärdsbehov.



Figur 95: Översikt, Lund 506



Figur 96: Vass & kaveldun, Lund 506